

Установка параметров и калибровка крановых весов КВ-6

1. Находясь в основном режиме взвешивания, нажмите одновременно клавиши "HOLD" и *Func* "SHIFT", при этом на дисплее отобразится P00. Вы находитесь в режиме изменения параметров.

Параметр	Функция
P00	Пароль (заводские установки 34)
P01	Дискретность: 1; 2; 5; 10; 20; 50
P02	Единица измерения: 0 – kg; 1 - lb
P03	Амплитуда колебаний (заводские установки 5)

Для входа в параметр используется клавиша "SHIFT", для изменения значения параметра клавиша "HOLD". После установления необходимого значения нажмите клавишу *Func* "SHIFT" для перехода к следующему параметру. Для возврата к предыдущему параметру нажмите клавишу "SAVE". *STORE*

2. После установки параметра P03 нажмите одновременно клавиши "SAVE" и "SHIFT" для входа в режим установки следующих параметров.

Параметр	Функция
P04	Автовыключение: 0 – откл, 1 – 5 минут, 2 – 1,5 часа
P05	Положение десятичной точки
P06	Количество калибровочных точек: 0 – запрет; 1 – одна; 2 – две; 3 - три
P07	НПВ
P08	Значение веса для срабатывания сообщения о перегрузе
P09	Установка первого калибровочного веса M1
P10	Установка второго калибровочного веса M2 (M2>M1)
P11	Установка третьего калибровочного веса M3 (M3>M2)

Параметры P12 – P17 не менять

Для выхода из режима изменения параметров необходимо нажать клавишу "TARE".

Калибровка

1. Подвесьте груз, равный установленному значению параметра M1 (P09), на крюк весов.
2. Нажмите клавишу "SHIFT", на дисплее отобразится Func.
3. Нажмите одновременно клавиши "TARE" и "HOLD", на дисплее отобразится bd1.
4. Подождите некоторое время, пока на дисплее не отобразится вес груза, находящегося на крюке весов. Калибровка завершена.