

ВСК-10000 весы электронные крановые

Калибруются с пульта и только.

1. Включить весы, удерживая кнопку рядом с выключателем. Кнопку не отпускать!
2. Держать кнопку, пока не появится отсчет в сторону увеличения.
3. Довести счет до 24 и отпустить кнопку.
4. До входа в калибровку, перед тем как калибровать, необходимо взвесить груз, желательно от 2000 кг, для увеличения точности калибровки. Показания запомнить или записать.
5. Делаем расчет по формуле: $X = (\text{масса на индикаторе (запомнили которую)} / \text{фактическая масса}) * 9500$, где 9500 - коэффициент для крана с нагрузкой 10 тонн. Для малых НПВ их коэффициент равен этому НПВ в кг.
6. Когда отпустили кнопку, на дисплее CAL и затем НПВ весов. Для 10 тонн это число равно 9500.
7. С помощью пульта верхней кнопкой блока ТАРА (увеличение) или нижней блока ТАРА (уменьшение) выставить рассчитанное X.
8. По завершении нажать кнопку снизу весов.
9. Выключить - включить весы, проверить по диапазону. Калибровка завершена.