



WI-7R весовой индикатор с весами EB4-PT. Инструкция по калибровке

Параметр	Действия	Показания дисплея	Установки параметров
Вход			Открыть чашку с пломбой расположенную на задней крышке индикатора. Снять пластину закрывающую кнопку разрешения калибровки. Удерживая кнопку разрешения калибровки включить весы.
Дискрета		d 1	Значения 1/2/5/10/20/50 изменение 
Количество знаков после запятой		P 0	0/ 0.0/ 0.00/ 0.000/ 0.0000/ 0.00000 изменение 
НПВ весов		Full 002000	Перемещение разряда  изменение 
Калибровка «0»		Call 0	Идёт калибровка «0»
Калибровка		000000	Выставить калибровочный вес Перемещение разряда  изменение 
		2000	Режим взвешивания