

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕРМИНАЛА ЭЛЕКТРОННОГО НВТ-1


РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ

Перед началом калибровки откройте заднюю крышку терминала и переключите «джампер» на плате индикатора. Закройте крышку.


1. При отключенном питании терминала, нажмите кнопку...  и удерживая ее на-

жмите кнопку... 


После звукового сигнала отпустите обе кнопки. Произойдет запуск контрольного теста. После его прохождения, на индикаторе высветится версия прошивки терминала, а затем вы- светятся нули.

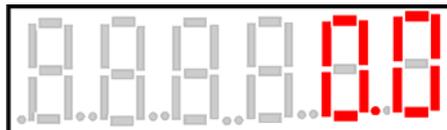


2. Нажмите кнопку... .
На индикаторе высветится:

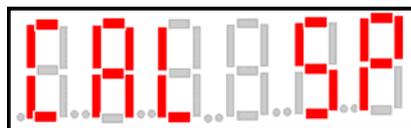

3. Нажмите кнопку... .
На индикаторе высветится:

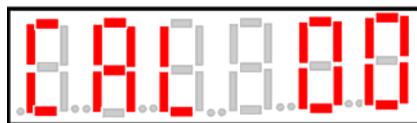

4. Нажмите кнопку... .
На индикаторе высветится:

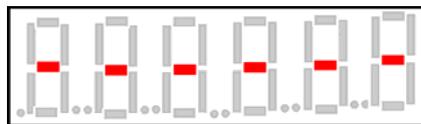

Это означает, что нулевая калибровка завершена. Через несколько секунд на индикаторе поя- вится значение максимального предела взвешивания данными весами.



5. Установите с помощью кнопок...  величину эталонного веса (с учётом числа знаков после запятой), которым будет производиться калибровка весов и поместите этот вес на весы.

6. Нажмите кнопку... .
На индикаторе высветится величина установленного на весы эталонного веса.

7. Снять вес. При необходимости калибровку повторить.

8. Выключить терминал. Переставить «джампер». Закройте заднюю крышку.