

Калибровка весов оснащённых терминалом НВТ-7

Установите «джампер» на плате терминала в положение «CAL on»

1. Включите терминал.

На дисплее:..... « **0.0** »

2. Нажмите кнопку [→0←] и удерживая её нажмите кнопку [C]

На дисплее:..... «**P 0.0**» - установка количества знаков после запятой.

Установка производится кнопкой [→0←]



3. Нажмите кнопку

На дисплее:..... « **X.X** »* - значение наибольшего предела взвешивания (НПВ).

Установка НПВ производится кнопками [C] и [T].



4. Нажмите кнопку

На дисплее:..... «**d X**» - значение величины дискретности измерения.

Выбор производится кнопкой [→0←] из ряда 1, 2, 5, 10, 20.



5. Нажмите кнопку

На дисплее:..... «**CAL -?**»



6. Нажмите кнопку

На дисплее:..... « **Load** »

7. Поместите на платформу калибровочный груз с весом не менее 1/3 НПВ.



8. Нажмите кнопку

На дисплее выветится балочное число, затем величина груза помещённого на платформу.

9. Кнопками [→0←] и [T] установите на дисплее значение веса груза помещённого на платформу.



10. Нажмите кнопку

11. На дисплее..... « **done** »

12. Калибровка завершена.

Установите «джампер» на плате терминала в положение «CAL off»

X* - текущие показания дисплея.