

Индикатор TI-500

Вход в режим установки параметров пользователя

1. Выключите весы.
2. Снимите металлическую пластину, прикрепленную к задней панели индикатора, открутив два фиксирующих болта. Под пластиной располагается переключатель режима установки параметров.
3. Переключите переключатель вправо.
4. Включите индикатор. На дисплее индикатора отобразится сообщение "F 1".

F1-F21 – специальные технические параметры (устанавливаются только квалифицированным обслуживающим персоналом)

A1-A12 – параметры пользователя

Калибровка

Пример калибровки:

1. Войдите в режим установки параметров.
2. С помощью клавиши "ON/PRINT" или "TARE" перейдите к параметру "F16".
3. Нажмите на клавишу "ZERO/OFF" для перехода к калибровке.
4. На дисплее отобразится балочное число весов. Дождитесь, когда показания стабилизируются. После этого нажмите клавишу "ZERO/OFF".
5. Нажмите на клавишу "NET/GROSS" для сохранения выполненных установок. На дисплее отобразится F16.

Внимание: При проведении процедуры калибровки на платформе весов не должно быть посторонних предметов

6. С помощью клавиши "ON/PRINT" или "TARE" перейдите к параметру "F17".
7. Нажмите на клавишу "ZERO/OFF" для перехода к калибровке грузом. На дисплее отобразится мигающее значение калибровочного груза.
8. С помощью клавиш "ON/PRINT" или "TARE" (меняется мигающий сегмент) и клавиш "UNITS" или "ZERO/OFF" (меняется значение сегмента) установите массу калибровочного груза.
9. Установите на платформу весов калибровочный груз, массу которого Вы установили.
10. После стабилизации нажмите клавишу "NET/GROSS" для сохранения выполненных установок. На дисплее отобразится F17.
11. Переведите переключатель режима установки параметров на задней панели индикатора в первоначальное положение (влево) для выхода весов в основной режим взвешивания.
12. Закрутите два фиксирующих болта.