










Калибровка ВС



Включить весы, во время прохождения теста (11111-99999) нажать .


→ **FIL 1** – фильтр Изменение  нажать .

→ **2E 1** Изменение  нажать .

→ **C 60** – максимальная нагрузка Изменение  нажать .

→ **d 0.02** - дискрета Изменение  нажать .

→ **S 30** калибровочный вес Изменение  нажать .

→ **12345** балочное число Нажать  идёт калибровка нуля.

→ **C 30** ставим калибровочный вес.

→ **PASS** весы выдут в режим взвешивания.