

Настройка параметров и калибровка весов ВСК-В (2013г).

1 Настройка параметров.

- 1.1. Установите джампер на блоке управления в положение ON.
- 1.2. Удерживая кнопку “УДЕРЖАНИЕ” включите весы кнопкой “ВКЛ/ВЫКЛ”.
- 1.3. На дисплее высветится ”SYS”.
- 1.4. Нажмите кнопку “НОЛЬ”. На дисплее высветится ”F0000” и будет мигать правый разряд.
- 1.5. С помощью кнопок “ТАРА” (перемещает разряд) и “УДЕРЖАНИЕ” (меняет разряд).
- 1.6. Наберите пароль (F1000) и нажмите кнопку “НОЛЬ”.
- 1.7. На дисплее высветится ”F1”, весы вошли в режим настройки параметров.
- 1.8. С помощью кнопки “ТАРА” выберите необходимый параметр, который нужно изменить (↔F1↔F2↔F3↔F4↔F5↔F6↔END↔) и нажмите кнопку “НОЛЬ”.
- 1.9. В таблице1 приведены настройки параметров весов ВСК-10000В.
- 1.10. Кнопка “ТАРА” изменяет параметры.
- 1.11. Кнопка “НОЛЬ” подтверждает настройки параметров.

таблица1

Показания дисплея	Описание	Выбор параметра	Показания дисплея	Примечание
F1	НПВ		600.0	Выберите наибольший предел взвешивания НПВ
			1000.0	
			1500.0	
			2000.0	
			3000.0	
			5000	
		o	7500	
			10000	
			15000	
			20000	
	30000			
F2	Ускорение свободного падения		X9.XXX	
F3	Режим энергосбережения		PS--0	Выключен
		o	PS--1	Включен (при ненагруженных весах, через 5 мин весы переходят в режим энергосбережения (----))
F4	Заряд батареи		H 6.XX	6.XX (Вольт)
F5	Фильтр		SD--0	быстрый
			SD--1	
		o	SD--2	нормальный
			SD--3	
			SD--4	медленный
F6	Единица измерения	o	Ut--0	Кг
			Ut--1	LB
			Ut--0	tl.T
END	Для выхода из настроек параметров нажмите кнопку “НОЛЬ”			

- 1.12. После прохождения теста весы войдут в режим взвешивания.

2. Режим просмотра балочного числа.

- 2.1. Установите джампер на блоке управления в положение ON.
- 2.2. Удерживая кнопку “ТАРА” включите весы кнопкой “ВКЛ/ВЫКЛ”.
- 2.3. На дисплее высветится ”A d”, а затем балочное число ”XXXXXX”.
- 2.4. Для выхода из режима просмотра балочного числа выключите весы кнопкой “ВКЛ/ВЫКЛ”.

3. Калибровка весов.

- 3.1. Удерживая кнопку “НОЛЬ” включите весы нажав кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ”. На дисплее высветится ”SPEn”.
- 3.2. Нажмите кнопку “НОЛЬ”, на дисплее высветится ”SET”, через 5 секунд на дисплее высветится ”00000” и будет мигать правый разряд.
- 3.3. С помощью кнопок ”УДЕРЖАНИЕ” и ”ТАРА” наберите значение калибровочного груза ”XXXXX”. Кнопка ” ТАРА ” выполняет перемещение между разрядами, кнопка ” УДЕРЖАНИЕ ” изменяет значение разряда.
- 3.4. Нажмите кнопку “НОЛЬ”. На дисплее высветится “HOLD”, затем калибровочный груз, а потом весы выйдут в режим взвешивания.

После окончания настроек параметров и калибровки переставьте джампер на блоке управления в положение OFF.