

Калибровка весов с индикатором ВИ-2

(версия P002, P004, P-012)

1. Выключите весы.
2. Установите весы по уровню.
3. Нажмите и удерживайте клавиши «» и «ОК», затем включите весы и держите до тех пор, пока на дисплее не высветится сообщение «PASS».
4. С помощью клавиш «» и «ОК» введите пароль 010201 («» - увеличивает число, «ОК» - переход к следующему разряду) и затем нажмите клавишу «ОК».
5. На индикаторе высветится «d- xx», это дискретность отсчёта.
6. С помощью клавиш «» выберите нужное значение и нажмите «ОК».
7. На индикаторе высветится «dot- x», цифра указывает количество знаков после запятой.
8. С помощью клавиш «» выберите нужное значение и нажмите «ОК».
9. На дисплее высветится «ZErroxx».
10. С помощью клавиш «» выберите значение трекинга ноля и нажмите «ОК».
11. Далее на дисплее появится значение «Full».
12. Введите значение максимальной нагрузки, на которые рассчитаны весы, т.е. НПВ и нажмите клавишу «ОК» (кнопка «» - увеличивает число, «ОК» - переход к следующему разряду), при этом на платформе весов не должно быть посторонних предметов.
13. После появления на дисплее сообщения «Load», установите калибровочный груз на платформу весов, масса груза должна быть не менее 50 % от НПВ.
14. Выставьте значение калибровочного груза (кнопка «» - увеличивает число, «ОК» - переход к следующему разряду) и нажмите клавишу «ОК».
15. Когда вес на платформе стабилизируется, нажмите клавишу «ОК» ещё раз.
16. Весы автоматически откалибруются и выйдут в нормальный режим взвешивания.
17. Снимите калибровочный груз.