



WI-4 весовой индикатор. Инструкция по калибровке

Шаг	Действия	Дисплей	Примечание
1	Включите весы	【 - 5JF- 】	Когда появится “-5JF -”, то перейдите к пункту 2.
2	Нажмите 【Н/Б / Р】		Вы войдете в режим калибровки.
3	Нажмите 【Н/Б/ Р】	【-ULOAD-】 【о. xxxx】	Удалите с платформы весов посторонние предметы и откалибруйте ноль (отобр. код ноля)
4	Нажмите 【Н/Б/ Р】 Нажмите 【Н/Б/ Р】 Нажмите 【↑↓/ПИК】 Нажмите 【↑↓/ПИК】 Нажмите 【↑↓/ПИК】 Нажмите 【↑↓/ПИК】 Нажмите 【↑↓/ПИК】 Нажмите 【Н/Б/ Р】	【 -LOAD-】 【 xxxxx】 【LOAD-in】 【L 0】 【L 2】 【L 20】 【L 25】 【L 250】 【L 255】 【L 2550】 【L 2550】	Положите калибровочный груз (близкий к НПВ или НПВ) Отобразится балочное число. Введите значение НПВ. Например: “2550” Отображается число от 0 до 9 для устан. тысяч Когда отображается “2”, нажмите на клавишу 【↑↓/ПИК】 Отображается число от 0 до 9 для устан. сотен Когда отображается “5”, нажмите на клавишу 【↑↓/ПИК】 Отображается число от 0 до 9 для устан. десятков Когда отображается “5”, нажмите на клавишу 【↑↓/ПИК】 Отображается число от 0 до 9 для устан. Единиц Когда отобр. “0”, нажмите на клавишу 【Н/Б/ Р】
5	Выключите весы. После этого, Вы можете использовать весы для осуществления взвешиваний.		

В английской версии клавиатуры клавише **【Н/Б/ Р】** соответствует **【N/G】**
клавише **【↑↓/ПИК】** соответствует **【PEAK】**